

TOTO

คู่มือการติดตั้ง : TS404NSK, TS404NLK, TS404NSK (D), TS404NLK (D), TS404DUFK


ปัญหาที่เกิดขึ้นกับ TS404NSK, TS404NLK, TS404NSK (D), TS404NLK (D), TS404DUFK

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
น้ำรั่วตามข้อต่อ	ประกอบอุปกรณ์ไม่ถูกต้อง, ชันไม่แน่น, ประเก็นชำรุด, อุปกรณ์ชำรุด	ถอดออกประกอบใหม่, เรียงอุปกรณ์ตามรูป, ชันน๊อตล็อคให้แน่น, เปลี่ยนประเก็น, เปลี่ยนอุปกรณ์
ปิดน้ำไม่อยู่	สิ่งสกปรกอุดตันรูน้ำเข้า, ตะแกรง	ชั้นสกรูปิดน้ำ (1) ถอดฝาครอบลูกสูบ (24) เอาลูกสูบ (20) ออกมาใช้เข็มขนาดเล็กแยงรูออริฟิคและทำความสะอาดตะแกรง
	ยาง U-PACKING แหวนยาง (18) สกปรก	ถอดทำความสะอาด
	ยาง U-PACKING ขาด กระบองสูบ (17) สกปรก, เป็นรอย แหวนยาง สกปรก	ถอดเปลี่ยน ทำความสะอาด อาจใช้กระดาษทรายละเอียดขัดให้เรียบถอดฝาครอบสปริง สปริง (22) ก้านทองเหลือง (21) และแหวนยาง ออกทำความสะอาด ถ้าแหวนยางเป็นรอยให้กลับหน้ายาง
	แหวนยาง (18) สกปรก	ถอดพลาสติกยึดยาง (19) และแหวนยาง (18) ออกทำความสะอาด
ชำระไม่หมด, ชักไม่ลง, น้ำอืด	น้ำแรงไม่พอ (ความดันน้ำต่ำ) ระบบสุขาภิบาล	เพิ่มบีม้ำน้ำ (แรงดันต่ำสุดสำหรับฟรืซวาล์ว 0.07MPa.) ตรวจสอบระบบสุขาภิบาล ท่อโสโครก บ่อส้วม ท่ออากาศ การอุดตันของท่อหรือโถสุขภัณฑ์

หมายเหตุ

ฟรืซวาล์ว TS404NSK, TS404NLK, TS404NSK (D), TS404NLK (D), TS404DUFK เป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้แรงดันน้ำสูง (0.07MPa Minimum Working Pressure)
ความดันใช้งาน 0.07 – 0.75MPa และไม่ควรรี้น้ำกร่อยกับน้ำที่เป็นกรดหรือน้ำประปาที่มีตะกอนเจือปนสูง

รูปแบบการติดตั้ง

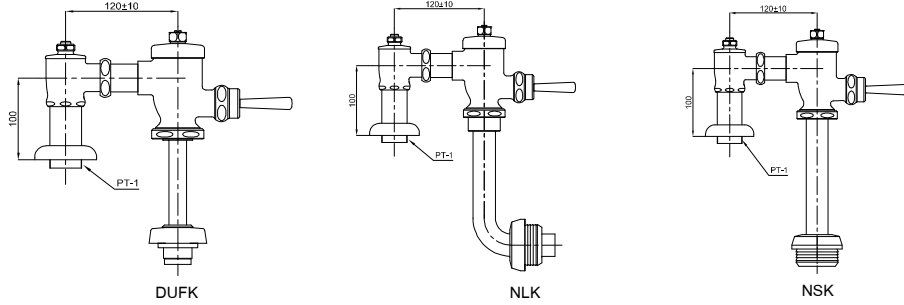

ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม

ติดต่อ โทร. 02-117-9520, 09-2246-5880

ผู้ผลิต บริษัท โตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด 77 หมู่ 5 ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140

TOTO

TOTO